

ARBEIDSBESKRIVELSE

Avretting på underlag av gamle overflater av nålefilt, PVC, linoleum, gummi og kork

Dato: 04.03.2009

Arbeidsbeskrivelse

Avretting på underlag av gamle overflater av nålefilt, PVC, linoleum, gummi og kork

Generelt

- Underlaget skal være stabilt, fast, tørt og rent.
- For beste resultat anbefaler vi at lokalets temperatur og den relative fuktigheten bør være mellom +18°C til +22°C og 30-60% RF.
- Også sparkelmassen bør ha den temperaturen.
- Beste løsningen er å alltid ta bort alle gamle gulvmaterialer, inklusive lim.
- Om dette ikke kan fjernes, så må man nøye kontrollere at materialet sitter fast i underlaget.
- Gammel polish og voks fjernes med polishfjerner, gulvet vaskes med rent kaldt vann etterpå.

Priming

- Priming på PVC skal utføres med SCHÖNOX PX 3716, og det er viktig å slippe overflaten først.

Avretting

- Ved sparkling av nålefilt brukes SCHÖNOX DS direkte på nålefilten uten primer og med en slett stålsparkel. Sørg for å trykke sparkelmassen ned i nålefilten.
- Ved avretting på nålefilt, myke og sviktende underlag skal SCHÖNOX APF/Renotex brukes - min. 8 mm. Renotex er en multiaxiell armeringsmatte.
- Ved sparkling av PVC, linoleum, gummi og kork finsparkles det med SCHÖNOX DS i tynne sjikt slik, at mønster, kanter, småhull ol. forsvinner.
- SCHÖNOX DS legges i maks 2 mm tykke sjikt pr. gang.
- Skal det avrettes i tykkere sjikt, kan SCHÖNOX AP/APF brukes.

Å tenke på

- SCHÖNOX AP skal blandes i en ren dunk. Rester fra sementbaserte masser kan påvirke både brukstid og herdetid. Bruk alltid riktig vannmengde i blandingen.
- Vanntemperaturen skal være mellom +10-20°C.
- Ved lavere temperatur og/eller dårlig ventilasjon forlenges tørketiden. Luftsirkulasjonen bør være >0,5 ggr/time.
- De herdetider som er oppgitt på forpakningen gjelder ved +18°C og 50% RF. Ved lavere temperatur og høyere luftfuktighet, forlenges herdetiden. Ved høyere temperatur og lavere luftfuktighet, forkortes herdetiden
- Direkte sollys og gjennomtrekk skal unngås.
- De beste forutsetningene oppnås når underlagets temperatur ligger mellom +10 - +20°C ved sparkling og herding.
- Ved høy temperatur og samtidig lav luftfuktighet, bør sparkelmassen overdekkes, eller at det nye gulvmaterialet legges så fort sparkelmassen er tørr. Dette gjelder fremfor alt ved sparkling på svake underlag.
- Ved sparkling av hull eller kanter med sementbaserte produkter skal man forsikre seg om at SCHÖNOX AP er gjennomtørket.

Produkter

- SCHÖNOX DS 3739
- SCHÖNOX AP 3621
- SCHÖNOX APF 3625
- SCHÖNOX Renotex 3737

Verktøy

- Casco Bredsparkel 6444-46